

橋梁番号 (分割番号)		68744 -0		フリガナ アライハチヨウキョウ	橋梁名 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)		市町村	見附市	管理 区分	2	最新点 検年月	2020/9
路線 情報	道路種別	二級市町村道					橋梁種別	橋		地区					
	路線名	今町中央線					有料区分	一般(無料)橋		架橋位置	起点側	見附市	今町3丁目3		
	道路規格	種	級	設計速度	km/h	センサス	年次	区間番号	終点側		見附市	今町3丁目3			
	緊急輸送道路	指定無し					交通量	台/日	大型車	台/日	距離標		K		
構造諸元 共通情報	路面位置	上路					交通制限状況	通行制限無し		経度・緯度		E 138 -53 -13.00 N 37 -32 -58.00			
	上部工構造形式	ボックスカルバート					迂回路	あり		道路台帳番号		図面番号		区間順序番号 -	
	上部工材料	その他					交差種別/名称	その他	荒江用水路	位置図					
	床版材料	その他													
	下部工基礎														
	橋長	3.2 m		最大支間長			河川種別/管理者								
	連数・径間数	連	／	1	径間	第三者被害危険性	道路管理者	なし							
	幅員構成	総幅員	9.95 m		／ 拡幅部		鉄道管理者	なし							
		内訳	車道	9.60 m	歩道	0.00 m	塩害区分	外							
	適用示方書							海岸線からの概算距離	13.90 km						
	橋格							凍結防止剤散布計画	なし						
	重要度区分(耐震)							塩害対策	塗装の有無						なし
	設計荷重								対策の有無						なし
	耐荷荷重							鋼部材防食	防食工法						
	架設年次		不明	年	月	竣工	塗装面積		m ² (高欄含む全塗装面積)						
	現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)							現地写真 近景(路面のわかる写真)			備考				
										<ul style="list-style-type: none">・点検手法(徒歩及び梯子)・点検時の交通規制方法(規制なし)・健全度(C3、Ⅲ:早期措置段階)・専用物件:なし					
マイクロフィルム番号							-		~		-				

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチヨウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------

小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

1 / 1

総合検査結果	会社名	旭調査設計株式会社		橋梁点検者	美濃川真也		
	本橋は今町中央線に架設されているボックスカルバートとRC床版橋が接続した橋梁である。架設年次は不明である。 以下に主な損傷を記す。 上部工:床版に鉄筋露出が見られる。補修が必要である。 下部工:A2橋台に広範囲の剥離が見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。 頂板:広範囲にわたる腐食が著しい鉄筋露出が見られる。補修が必要である。 底板:目立った損傷は見られない。 側壁:目立った損傷は見られない。 路上:地覆に剥離が見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。 :舗装にひびわれが見られる。維持工事での対応が望ましい。						
損傷の概要	大区分	中区分	小区分	健全度区分 (最も悪いもの)	損傷の種類		
	上部工	主構造		C3	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
		床版		C1	剥離・鉄筋露出		
	下部工	橋台		B2	剥離・鉄筋露出		
		橋脚		B2	剥離・鉄筋露出		
		基礎		B2	剥離・鉄筋露出		
	路上	地覆		B2	うき、剥離・鉄筋露出,うき、剥離・鉄筋露出		
		縁石		B2	うき、剥離・鉄筋露出,うき、剥離・鉄筋露出		
		舗装		B2	舗装の異常,舗装の異常		
	【参考】 概略対策 計画費用	上部工	下部工	支承部	路上	その他	合計
		525,000	105,000	0	147,000	0	777,000

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラムハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	—
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(3.径間別一般図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------


1 / 1

荒江8号橋 橋梁一般図


側面図

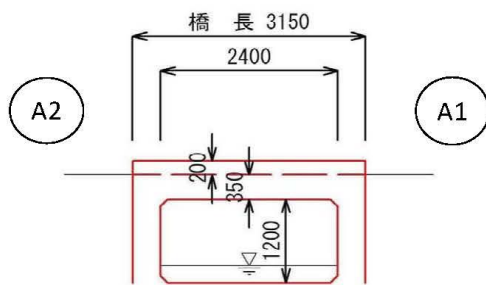

側面図

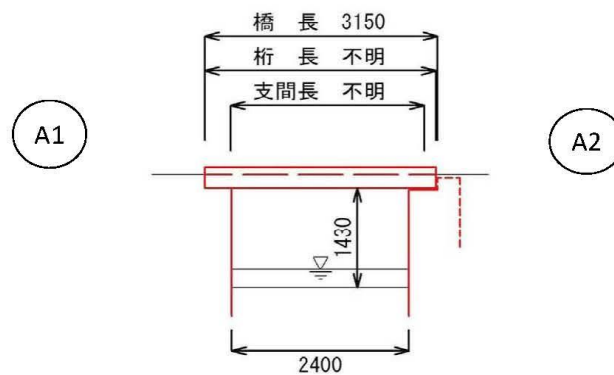

断面図

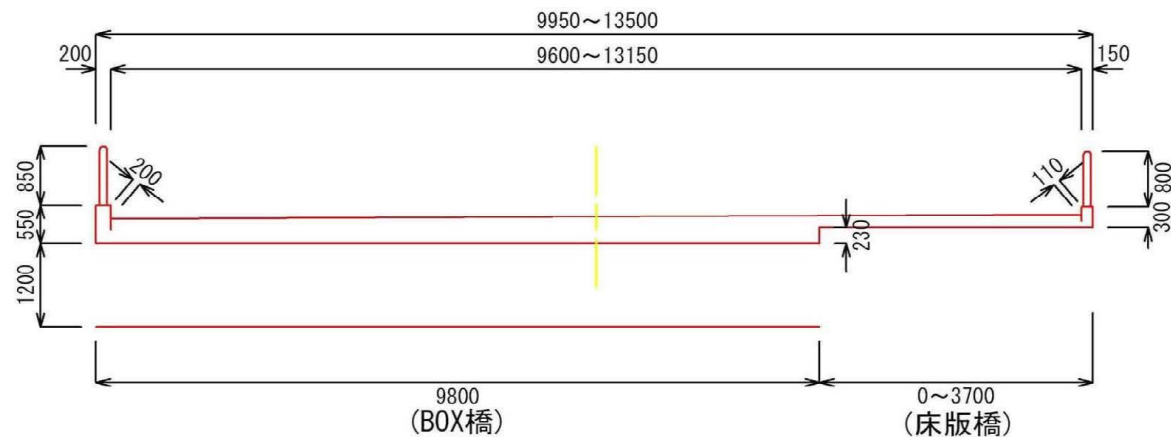

全
体
一
般
図

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(3-2.径間別一般図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------


1 / 1

荒江8号橋 橋梁一般図


側面図

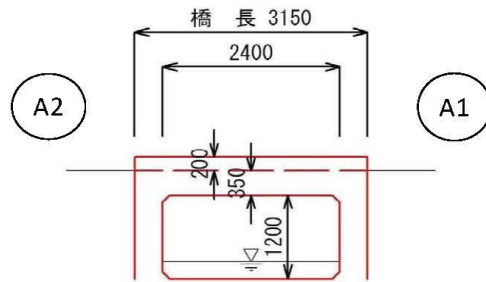

側面図

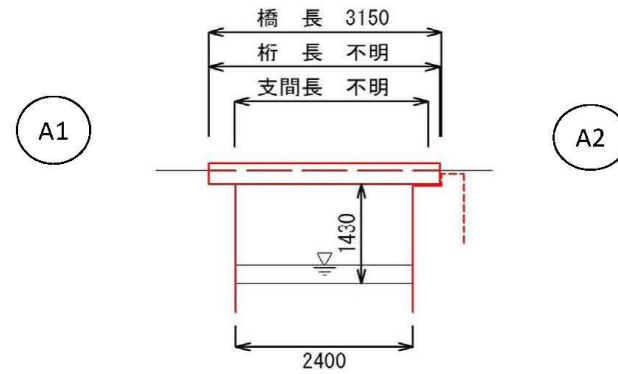

断面図

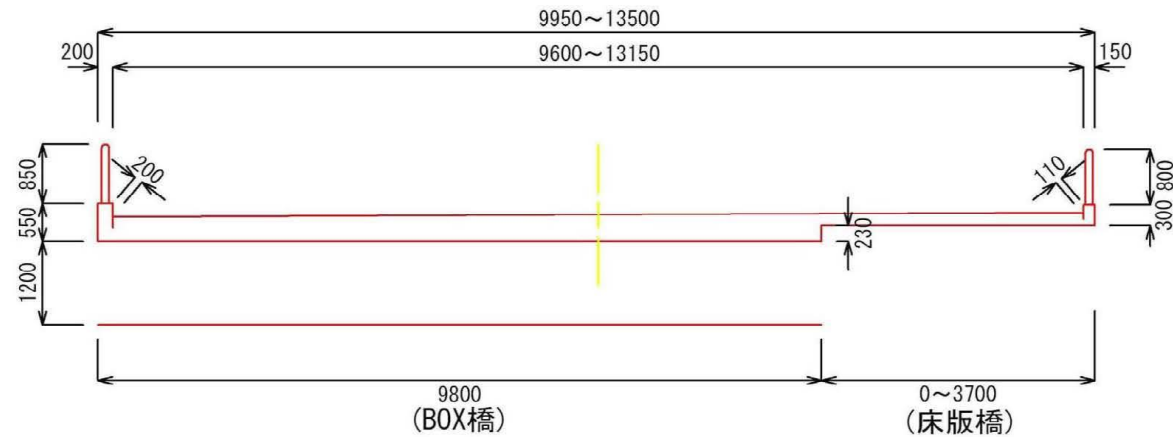

径間別一般図

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチゴウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

1 / 4

現地状況写真	写真番号	1	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	2	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	正面	写真ファイル名	01.jpg	写真説明	側面	写真ファイル名	02.jpg
				メモ				メモ
				起点側から望む				左側が起点
	写真番号	3	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	4	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	路面	写真ファイル名	03.jpg	写真説明	頂版	写真ファイル名	04.jpg
				メモ				メモ
				路面状況 起点側から望む				頂板状況 上流側から望む

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

2 / 4

現地状況写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	6	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	底板	写真ファイル名	05.jpg	写真説明	側壁(起点側)	写真ファイル名	06.jpg
				メモ				メモ
				底板状況 上流側から望む				起点側側壁 終点側側壁上流側から望む
	写真番号	7	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	8	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	側壁(終点側)	写真ファイル名	07.jpg	写真説明	点検状況	写真ファイル名	08.jpg
				メモ				メモ
				終点側側壁 起点側側壁上流側から望む				

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

3 / 4

現地状況写真	写真番号	9	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	10	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	点検状況	写真ファイル名	09.jpg	写真説明	防護柵(左側)	写真ファイル名	10.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	11	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	12	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	防護柵(右側)	写真ファイル名	11.jpg	写真説明	地覆(左側)	写真ファイル名	12.jpg
				メモ				メモ
								


橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	2
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

2 / 2

現
地
状
況
写
真

写真番号	5	撮影年月日	2020/9/9
写真説明	支承(起点側)	写真ファイル名	20.jpg
		メモ	
		目視不可	
写真番号		撮影年月日	
写真説明		写真ファイル名	
		メモ	

写真番号	6	撮影年月日	2020/9/9
写真説明	支承(終点側)	写真ファイル名	21.jpg
		メモ	
		目視不可	
写真番号		撮影年月日	
写真説明		写真ファイル名	
		メモ	

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

2 / 3

損傷図（その2）
第1径間（側面）

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		その他	

点サビ

側面：損傷なし

上流側側面

← 起点側

→ 終点側

A1

A2

下流側側面


← 終点側


→ 起点側

A2

A1

荒江8号橋

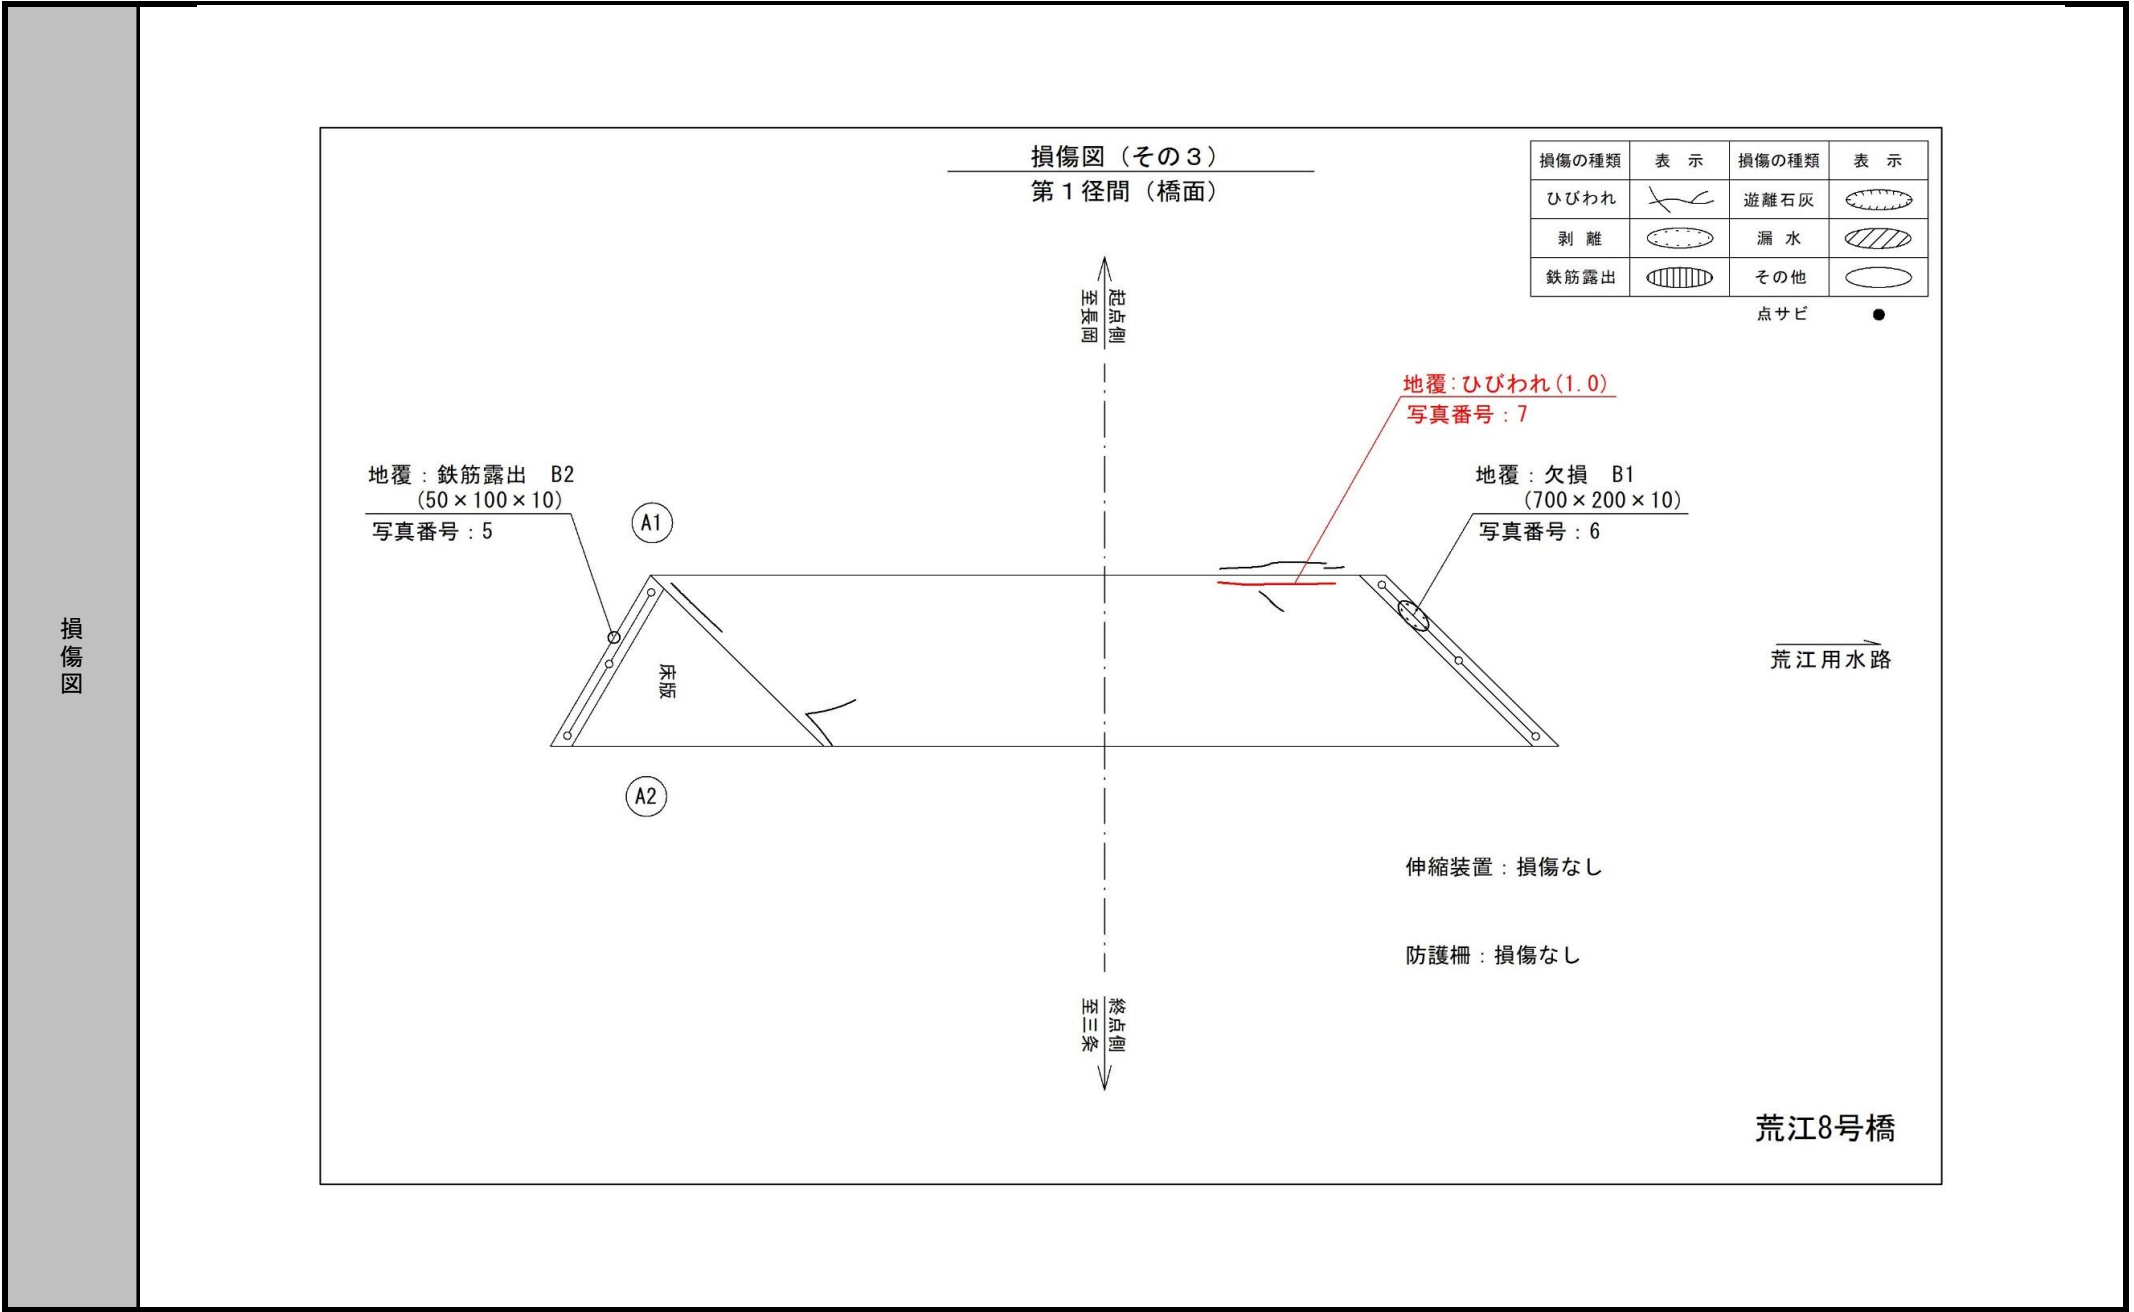

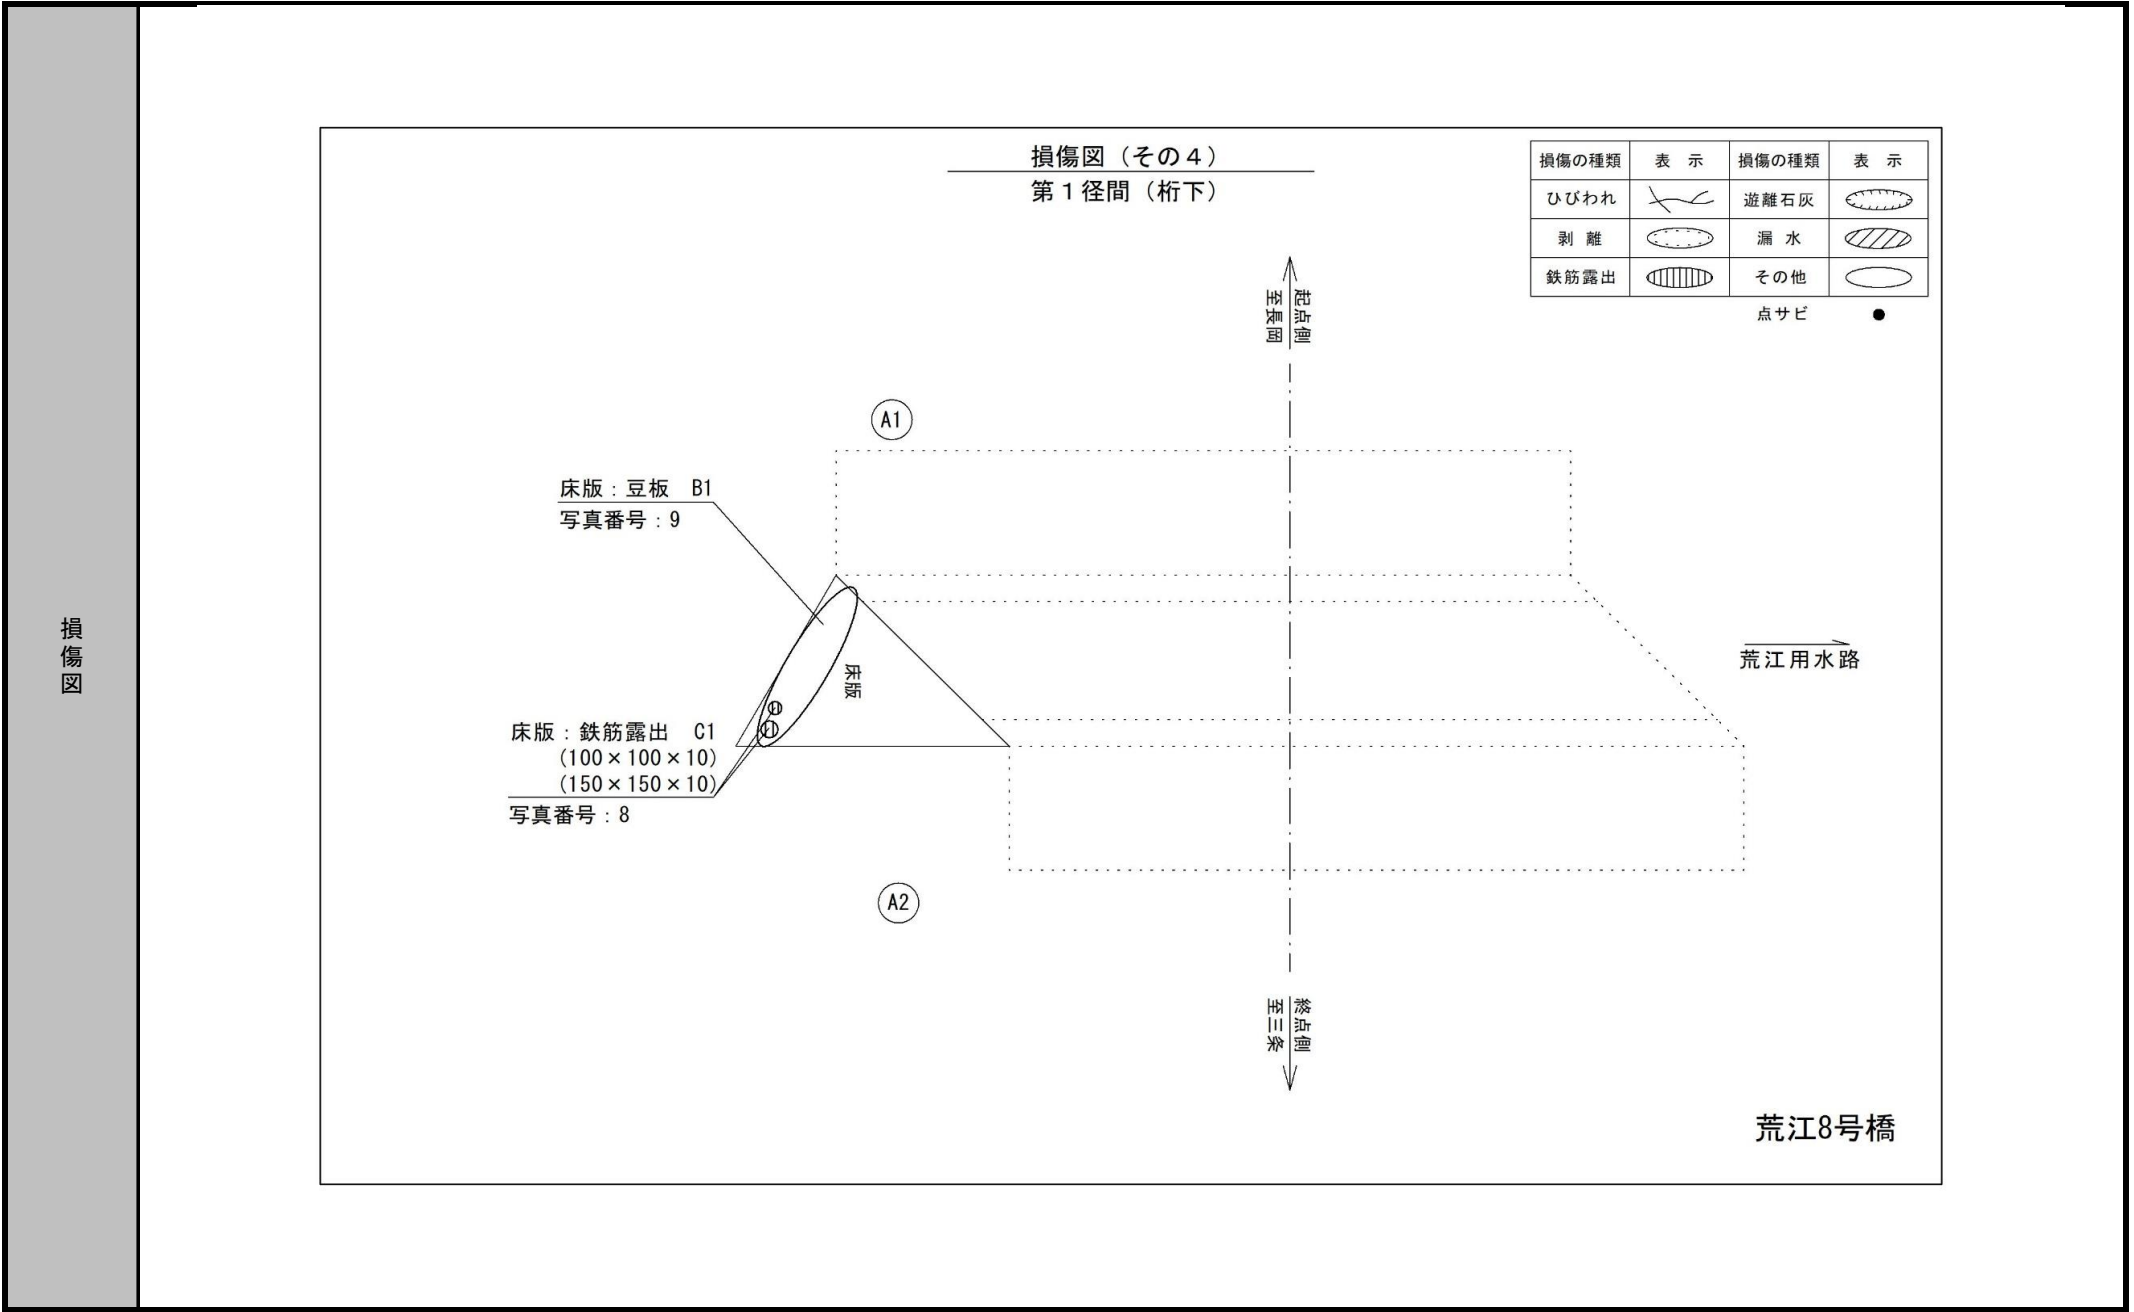

損傷図

損傷図（その5）
第1径間（A1橋台）

上流側

橋台：損傷なし

橋座面
Bh101

支承：損傷なし

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		その他	

点サビ ●

荒江8号橋

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

$$3 \quad / \quad 3$$

損傷図 (その6)

第1径間 (A2橋台)

橋台：剥離 B2
(350×200×20)
(200×750)

写真番号：10

点サビ ●

上流側

橋座面

Bh201

支 承：損傷なし





荒江8号橋

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

1 / 2




損傷写真	写真番号	1	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	2	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	頂版	写真ファイル名	01.jpg	写真説明	頂版	写真ファイル名	02.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				③剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が露出し、腐食している。				③剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が露出し、腐食している。
	写真番号	3	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	4	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	頂版	写真ファイル名	03.jpg	写真説明	頂版	写真ファイル名	04.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				③剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が露出し、腐食している。				③剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が露出し、腐食している。

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

2 / 2

損傷写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	6	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	地覆	写真ファイル名	05.jpg	写真説明	地覆	写真ファイル名	06.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				②うき、剥離・鉄筋露出-B2 剥離が見られる。				③変形・欠損-B1 軽微な欠損が見られる。
	写真番号	7	撮影年月日	2020/9/9	写真番号		撮影年月日	
	写真説明	舗装	写真ファイル名	07.jpg	写真説明		写真ファイル名	
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				②舗装の異常-B2 幅5mm以上のひび割れが見られる。				

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	2
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

1 / 2

損傷写真

写真番号	1	撮影年月日	2020/9/9
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	08.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		③剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。	
写真番号	3	撮影年月日	2020/9/9
写真説明	橋台(終点側)	写真ファイル名	10.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		②剥離・鉄筋露出-B2 広範囲の剥離が見られる。	



写真番号	2	撮影年月日	2020/9/9
写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	09.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		③剥離・鉄筋露出-B1 豆板が見られる。	
写真番号	4	撮影年月日	2020/9/9
写真説明	地覆	写真ファイル名	05.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		②うき、剥離・鉄筋露出-B2 剥離が見られる。	

橋梁番号 (分割番号)	68744 -0	フリガナ 橋梁名	アラエハチコウキョウ 荒江8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	2
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/9
-----	-----	-----	----------

2 / 2

損傷写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/9/9	写真番号	6	撮影年月日	2020/9/9
	写真説明	地覆	写真ファイル名	06.jpg	写真説明	舗装	写真ファイル名	07.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				③変形・欠損-B1 軽微な欠損が見られる。				②舗装の異常-B2 幅5mm以上のひび割れが見られる。
	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	写真説明		写真ファイル名		写真説明		写真ファイル名	
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ