

橋梁番号 (分割番号)		68687 -0		フリガナ 橋梁名	チンダハチョウキョウ 椿田8号橋		上下線 歩・車	分離なし 車道橋		小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)				市町村	見附市	管理 区分	4	最新点 検年月	2020/8																		
路線 情報	道路種別		その他市町村道						橋梁種別		橋						地区																				
	路線名		椿田12号線						有料区分		一般(無料)橋						架橋位置		起点側	見附市	椿沢町東村																
	道路規格		種	級	設計速度	km/h		センサス		年次	区間番号					終点側		見附市	椿沢町東村																		
	緊急輸送道路		指定無し						交通量		台/日		大型車		台/日		距離標		K																		
構造諸元 共通情報	路面位置		上路						交通制限状況		通行制限無し						経度・緯度		E 138 -55 -49.97 N 37 -29 -24.70																		
	上部工構造形式		床版橋						迂回路		なし								道路台帳番号		図面番号		区間順序番号		-												
	上部工材料		RC橋						交差種別/名称		河川		椿田川						位置図 																		
	床版材料		RC床版								河川種別/管理者		1級河川																								
	下部工基礎										第三者被害危険性		道路管理者	なし		鉄道管理者	なし																				
	橋長		2.7 m		最大支間長		m		塩害区分		外						備考 ・点検手法(徒歩及び梯子) ・点検時の交通規制方法(規制なし) ・健全度(C3、Ⅲ:早期措置段階) ・専用物件:なし																				
	連数・径間数		連		／		1 径間		海岸線からの概算距離		20.60 km																										
	幅員構成		総幅員	2.16 m		／ 拡幅部		なし		凍結防止剤散布計画																											
	適用示方書		内訳	車道	1.90 m		歩道	0.00 m		塩害対策	塗装の有無	なし																									
				橋格							対策の有無	なし																									
	重要度区分(耐震)								鋼部材防食		防食工法																										
	設計荷重								塗装面積		m <sup>2</sup> (高欄含む全塗装面積)																										
	耐荷荷重																																				
	架設年次		不明	年		月	竣工																														
現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)																			現地写真 近景(路面のわかる写真)																		
																																					
マイクロフィルム番号																			-	~	-																

橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 椿田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------

# 小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

1 / 1

総合検査結果	会社名	旭調査設計株式会社		橋梁点検者	美濃川真也		
	本橋は椿沢12号線に架設されているRC床版橋である。架設年次は不明である。 以下に主な損傷を記す。 上部工:床版に鉄筋露出が見られる。補修が必要である。 下部工:台座コンクリートに剥離・鉄筋露出が見られる。補修が必要である。 路上:地覆にひびわれが見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。						
損傷の概要	大区分	中区分	小区分	健全度区分 (最も悪いもの)	損傷の種類		
	上部工	床版		C1	剥離・鉄筋露出		
	下部工	橋台		C3	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
		橋脚		C3	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
		基礎		C3	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
	路上	地覆		B2	うき、剥離・鉄筋露出,ひびわれ、遊離石灰		
		縁石		B2	うき、剥離・鉄筋露出,ひびわれ、遊離石灰		
	【参考】概略対策計画費用	上部工	下部工	支承部	路上	その他	合計
		105,000	210,000	0	112,500	0	427,500

橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 樺田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	—
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(3.径間別一般図)


市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

1 / 1


全  
体  
一  
般  
図

樺田8号橋 橋梁一般図

側面図

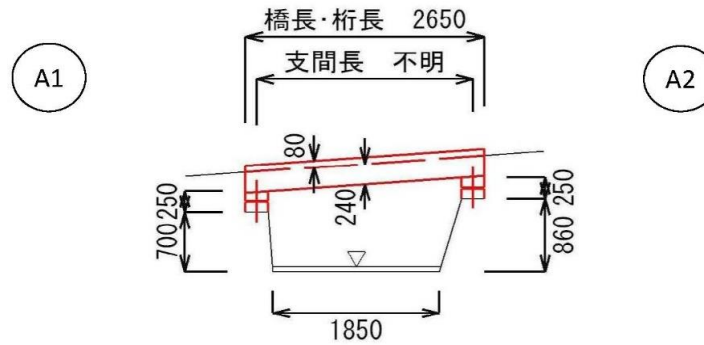

断面図

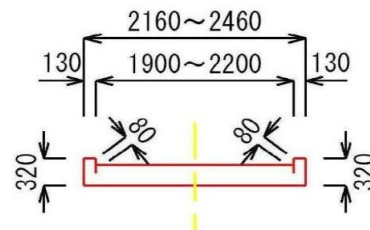

橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチコウキョウ 樺田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(3-2.径間別一般図)


市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

1 / 1


径間別一般図

樺田8号橋 橋梁一般図

側面図

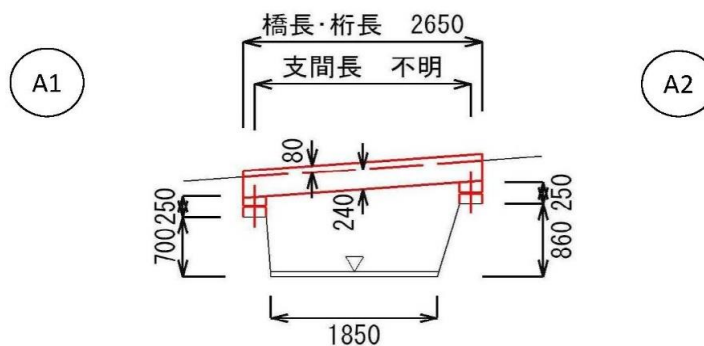

断面図

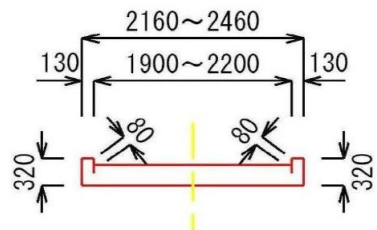







橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 樺田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

1 / 4

現地状況写真	写真番号	1	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	2	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	正面	写真ファイル名	01.jpg	写真説明	側面	写真ファイル名	02.jpg
				メモ				メモ
				起点側から望む				左側が起点
	写真番号	3	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	4	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	路面	写真ファイル名	03.jpg	写真説明	桁下面	写真ファイル名	04.jpg
				メモ				メモ
				路面状況 起点側から望む				桁下状況 下流側から望む







橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 樺田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

2 / 4

現地状況写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	6	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	下部工(A1橋台)	写真ファイル名	05.jpg	写真説明	下部工(A2橋台)	写真ファイル名	06.jpg
				メモ				メモ
				A1橋台 A2橋台下流側から望む				A2橋台 A1橋台下流側から望む
	写真番号	7	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	8	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	支承(起点側)	写真ファイル名	07.jpg	写真説明	支承(終点側)	写真ファイル名	08.jpg
				メモ				メモ
				目視不可				目視不可





橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 椿田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

3 / 4

現地状況写真	写真番号	9	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	10	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	橋名板	写真ファイル名	09.jpg	写真説明	施工歴	写真ファイル名	10.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	11	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	12	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	点検状況	写真ファイル名	11.jpg	写真説明	点検状況	写真ファイル名	12.jpg
				メモ				メモ
								






橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 椿田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

4 / 4

現地状況写真	写真番号	13	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	14	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	地覆(左側)	写真ファイル名	13.jpg	写真説明	地覆(右側)	写真ファイル名	14.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	15	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	16	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	伸縮装置(起点側)	写真ファイル名	15.jpg	写真説明	伸縮装置(終点側)	写真ファイル名	16.jpg
				メモ				メモ
								









橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチコウキョウ 椿田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

3 / 4

損傷図

<div> <div> <div>損傷図 (その3)</div> <div>第1 径間 (A 2 橋台・支承)</div> </div> <div> <div>上流側</div> <div> <div>橋台：台座コンクリートの著しい欠損 C3</div> <div>写真番号：3</div> </div> <div>下流側</div> </div> </div>			
<div> <div>ひびわれ</div> <div>剥離</div> <div>鉄筋露出</div> </div>	<div> <div>表示</div> <div>表示</div> <div>表示</div> </div>	<div> <div>損傷の種類</div> <div>遊離石灰</div> <div>漏水</div> <div>その他</div> </div>	<div> <div>表示</div> <div>表示</div> <div>表示</div> </div>
<div> <div>橋座面</div> <div>Bh201</div> <div>支承：損傷なし</div> </div>			
<div>椿田8号橋</div>			


橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチゴウキョウ 椿田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

4 / 4

損  
傷  
図

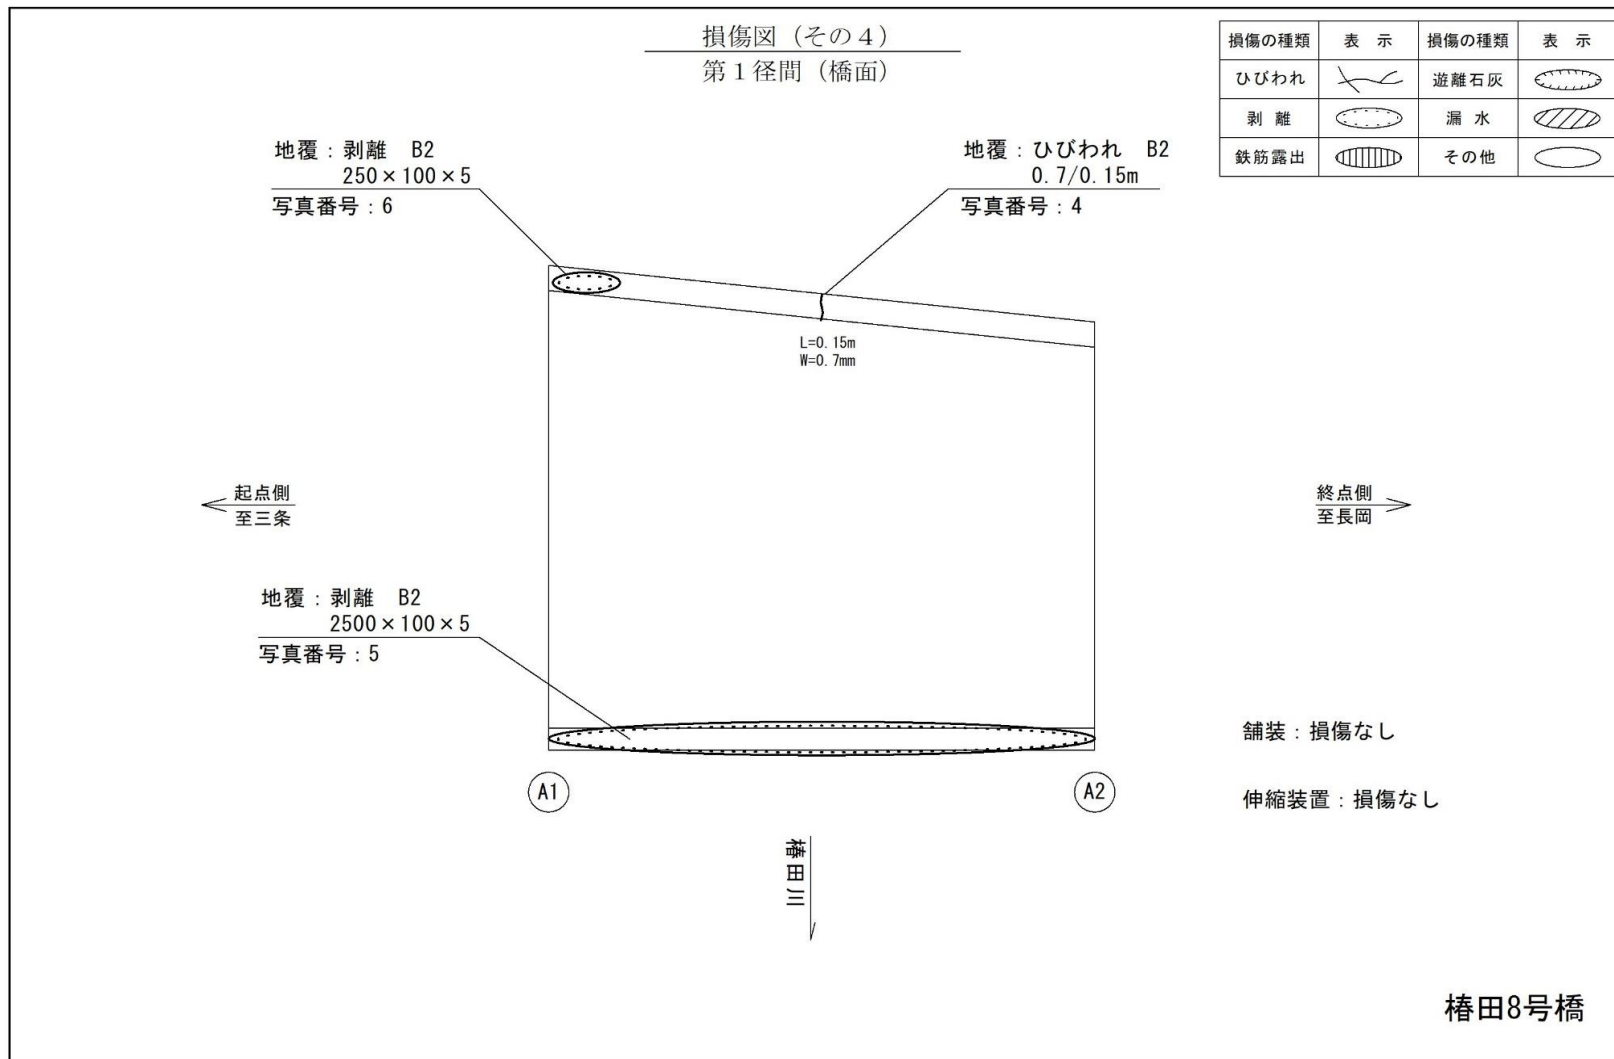



橋梁番号 (分割番号)	68687 -0	フリガナ 橋梁名	チンダハチコウキョウ 椿田8号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/8/31
-----	-----	-----	-----------

1 / 2

損傷写真	写真番号	1	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	2	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	床版(コンクリート)	写真ファイル名	01.jpg	写真説明	橋台(起点側)	写真ファイル名	02.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ ③剥離・鉄筋露出-C1 鉄筋が露出し、軽微な腐食が見られる。				メモ ②剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が露出し、腐食している。
	写真番号	3	撮影年月日	2020/8/31	写真番号	4	撮影年月日	2020/8/31
	写真説明	橋台(終点側)	写真ファイル名	03.jpg	写真説明	地覆	写真ファイル名	04.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ ②剥離・鉄筋露出-C3 鉄筋が露出し、腐食している。				メモ ①ひびわれ、遊離石灰-B2 幅の狭いひびわれと、遊離石灰が見られる。

