

橋梁番号 (分割番号)		68696 -0		フリガナ 橋梁名	ホリシヨロゴウキョウ 傍所6号橋		上下線 歩・車	分離なし 車道橋	小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)		市町村	見附市	管理 区分	1	最新点 検年月	2020/9			
路線 情報	道路種別	一級市町村道						橋梁種別	橋			地区							
	路線名	今町・田井線						有料区分	一般(無料)橋			架橋位置	起点側	見附市	傍所町陳貝野				
	道路規格	種	級	設計速度	km/h		センサス	年次	区間番号		終点側		見附市	傍所町陳貝野					
	緊急輸送道路	指定無し						交通量	台/日		大型車	台/日		距離標	K				
構造諸元 共通情報	路面位置	上路						交通制限状況	通行制限無し			経度・緯度		E 138 -53 -26.44 N 37 -31 -13.41					
	上部工構造形式	床版橋						迂回路	あり			道路台帳番号		図面番号		区間順序番号		-	
	上部工材料	RC橋						交差種別/名称	その他	農業用排水路		位置図 							
	床版材料	RC床版																	
	下部工基礎																		
	橋長	2.7 m		最大支間長		m		河川種別/管理者											
	連数・径間数	連		／		1 径間		第三者 被害 危険性	道路管理者	なし									
	幅員構成	総幅員	6.80 m		／		拡幅部		なし								鉄道管理者	なし	
		内訳	車道	6.00 m		歩道	0.00 m		塩害区分	外									
	適用示方書							海岸線からの概算距離	15.80 km										
	橋格							凍結防止剤散布計画											
	重要度区分(耐震)							塩害 対策	塗装の有無	なし									
	設計荷重								対策の有無	なし									
	耐荷荷重							鋼部材 防食	防食工法										
架設年次	昭和 47 年		月		竣工		塗装面積		m <sup>2</sup> (高欄含む全塗装面積)										
現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)								現地写真 近景(路面のわかる写真)								備考			
																<ul style="list-style-type: none"><li>・点検手法(徒歩及び梯子)</li><li>・点検時の交通規制方法(規制なし)</li><li>・健全度(C2、Ⅲ:早期措置段階)</li><li>・専用物件:なし</li></ul>			
マイクロフィルム番号								-								~			

橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウシヨロゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------

# 小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

1 / 1

総合検査結果	会社名	旭調査設計株式会社		橋梁点検者	美濃川真也		
	本橋は今町・田井線に架設されているRC床版橋である。架設から48年が経過している。 以下に主な損傷を記す。 上部工:床版に剥離が見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。 支承:目立った損傷は見られない。 下部工:両橋台で鉄筋が露出し腐食が著しい。補修が必要である。 路上:高欄が変形し、また広範囲にわたって錆が見られる。補修が必要である。 :舗装に凹凸が見られる。維持工事での対応が望ましい。						
損傷の概要	大区分	中区分	小区分	健全度区分 (最も悪いもの)	損傷の種類		
	上部工	床版		B1	剥離・鉄筋露出		
	下部工	橋台		C2	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
		橋脚		C2	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
		基礎		C2	剥離・鉄筋露出,剥離・鉄筋露出		
	路上	高欄		C1	錆、亀裂、ゆるみ・脱落		
		舗装		B2	路面の凹凸		
	【参考】概略対策計画費用	上部工	下部工	支承部	路上	その他	合計
		105,000	105,000	0	177,300	0	387,300


橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウショロウゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	—
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(3.径間別一般図)


市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

傍所6号橋 橋梁一般図

側面図

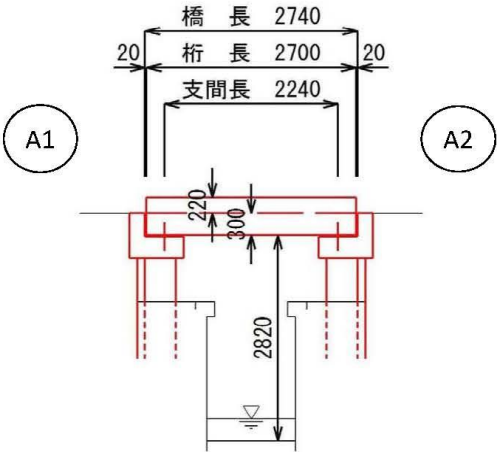

断面図

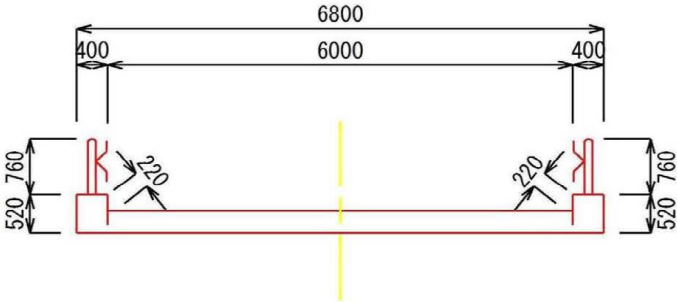

橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウショロウゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(3-2.径間別一般図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------


径間別一般図

傍所6号橋 橋梁一般図

側面図

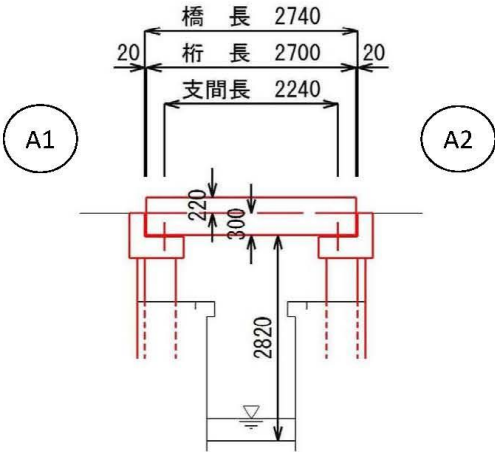

断面図

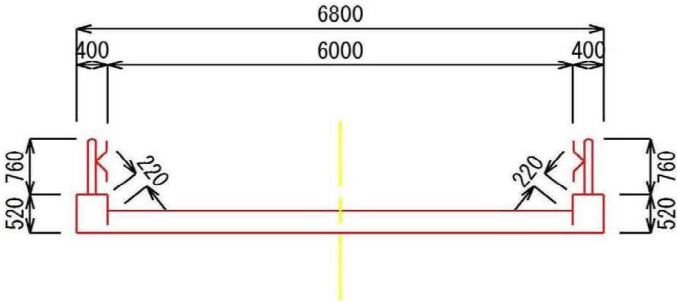



橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウショロクゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

1 / 4

現 地 状 況 写 真	写真番号	1	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	2	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	正面	写真ファイル名	01.jpg	写真説明	側面	写真ファイル名	02.jpg
				メモ				メモ
				起点側からの望む				左側が起点
	写真番号	3	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	4	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	路面	写真ファイル名	03.jpg	写真説明	桁下面	写真ファイル名	04.jpg
				メモ				メモ
				路面状況 起点側から望む				桁下状況 下流側から望む







橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウジョロガウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

2 / 4

現地状況写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	6	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	下部工(A1橋台)	写真ファイル名	05.jpg	写真説明	下部工(A2橋台)	写真ファイル名	06.jpg
				メモ				メモ
				A1橋台 A2橋台下流側から望む				A2橋台 A1橋台下流側から望む
	写真番号	7	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	8	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	支承(起点側)	写真ファイル名	07.jpg	写真説明	支承(終点側)	写真ファイル名	08.jpg
				メモ				メモ
				A1橋台 下流側支承				A2橋台 下流側支承



橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウショロウゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

3 / 4

現地状況写真	写真番号	9	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	10	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	点検状況	写真ファイル名	09.jpg	写真説明	点検状況	写真ファイル名	10.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	11	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	12	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	防護柵(左側)	写真ファイル名	11.jpg	写真説明	地覆(左側)	写真ファイル名	12.jpg
				メモ				メモ
								



橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウジョロガウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

4 / 4

現地状況写真	写真番号	13	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	14	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	防護柵(右側)	写真ファイル名	13.jpg	写真説明	地覆(右側)	写真ファイル名	14.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	15	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	16	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	伸縮装置(起点側)	写真ファイル名	15.jpg	写真説明	伸縮装置(右側)	写真ファイル名	16.jpg
				メモ				メモ
								



橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウショロウゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

1 / 4


損  
傷  
図

損傷図 (その1)  
第1径間 (桁下面)

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		その他	

← 起点側  
至見附市街

→ 終点側  
至国道8号

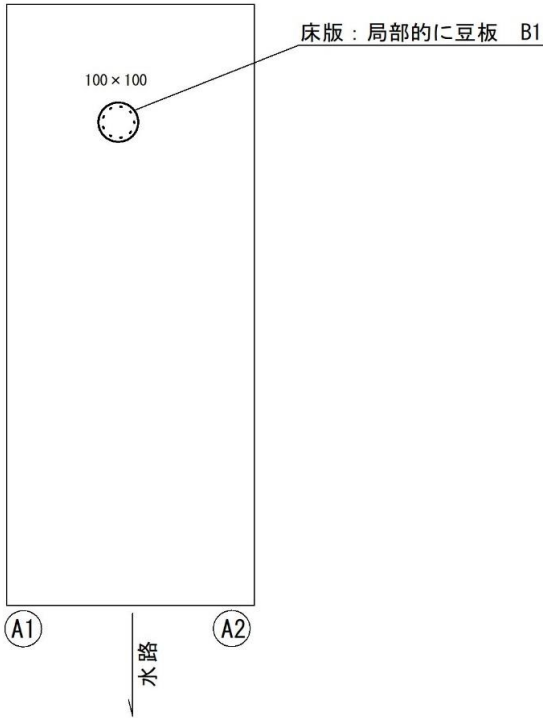

傍所6号橋

損傷図

損傷図 (その2)  
第1径間 (A1橋台・支承)

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		その他	

下流側

橋台：伝い水汚れ  
写真番号：20

上流側

橋台：剥離・ウキ・鉄筋露出 C2  
200×100×10(ウキ：1ヶ所、鉄筋露出：5ヶ所)  
250×100×10(1ヶ所)  
写真番号：1

橋座面  
Bh101

パイプメント上部(全体)：表面錆 B1  
写真番号：11～14

コーピング部に破損  
写真番号：19

支承：損傷なし

傍所6号橋



損傷図

損傷図 (その3)  
第1径間 (A 2橋台・支承)

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		その他	

上流側

下流側

橋台：遊離石灰  
写真番号：21

T面：鉄筋露出  
300×50×10  
写真番号：22, 23

橋台：剥離・鉄筋露出(20ヶ所) C2  
150×100×10  
写真番号：2

橋座面  
Bh201

パイプメント上部(全体)：表面錆  
写真番号：15~18

コーピング部に破損  
写真番号：19

支承：損傷なし

傍所6号橋

損傷図

損傷図 (その 4)

第 1 径間 (橋面)

← 起点側  
至見附市街

→ 終点側  
至国道8号

防護柵：変形 B2  
写真番号：3, 4

舗装：路面の凹凸 B2  
段差 30mm(終)  
25mm(起)  
写真番号：5(起), 6(終)

舗装：表面劣化  
写真番号：9, 10

地覆：表面劣化

伸縮装置：損傷なし

傍所6号橋

損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		遊離石灰	
剥 離		漏 水	
鉄筋露出		その他	







橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウジョロガウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

1 / 6

損傷写真	写真番号	1	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	2	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	橋台(起点側)	写真ファイル名	01.jpg	写真説明	橋台(終点側)	写真ファイル名	02.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
			メモ ②剥離・鉄筋露出-C2 鉄筋が露出し、腐食している。				メモ ②剥離・鉄筋露出-C2 鉄筋が露出し、腐食している。	
	写真番号	3	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	4	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	高欄	写真ファイル名	03.jpg	写真説明	高欄	写真ファイル名	04.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
			メモ ①変形・欠損、破断-B2 局所的な損傷が見られる。				メモ ①変形・欠損、破断-B2 局所的な損傷が見られる。	







橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウジョロゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

2 / 6

損傷写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	6	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	高欄	写真ファイル名	05.jpg	写真説明	高欄	写真ファイル名	06.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
			メモ ②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-C1 広範囲にわたって錆が見られる。				メモ ②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-C1 広範囲にわたって錆が見られる。	
	写真番号	7	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	8	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	舗装	写真ファイル名	07.jpg	写真説明	舗装	写真ファイル名	08.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
			メモ ①路面の凹凸-B2 路面に凹凸が見られる。				メモ ①路面の凹凸-B2 路面に凹凸が見られる。	



橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウショロウゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

3 / 6

損傷写真	写真番号	9	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	10	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	舗装	写真ファイル名	09.jpg	写真説明	舗装	写真ファイル名	10.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
	その他 舗装面に劣化が見られる。				その他 舗装面に劣化が見られる。			
	写真番号	11	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	12	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	パイルベント上部(起点側)	写真ファイル名	11.jpg	写真説明	パイルベント上部(起点側)	写真ファイル名	12.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
	その他 表面錆が見られる。				その他 表面錆が見られる。			







橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウジョロウゴウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

5 / 6


損傷写真	写真番号	17	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	18	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	パイルベント上部(終点側)	写真ファイル名	17.jpg	写真説明	パイルベント上部(終点側)	写真ファイル名	18.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
			メモ				メモ	
			その他 表面錆が見られる。				その他 表面錆が見られる。	
	写真番号	19	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	20	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	コーピング部	写真ファイル名	19.jpg	写真説明	橋台(起点側)	写真ファイル名	20.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
			メモ				メモ	
			その他 破損が見られる。				その他 伝い水汚れが見られる。	

橋梁番号 (分割番号)	68696 -0	フリガナ 橋梁名	ホウジョロガウキョウ 傍所6号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

# 小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/3
-----	-----	-----	----------

6 / 6

損傷写真	写真番号	21	撮影年月日	2020/9/3	写真番号	22	撮影年月日	2020/9/3
	写真説明	橋台(終点側)	写真ファイル名	21.jpg	写真説明	T面(終点側)	写真ファイル名	22.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				
				<p>その他 遊離石灰が見られる。</p>				
	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	写真説明		写真ファイル名		写真説明		写真ファイル名	
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				